


COUVERTURES DU CHEVET ET DE LA SACRISTIE



Vue générale de la couverture en lauze du chevet sur forme de pose en béton de ciment (0, 10), végétation au niveau des solins

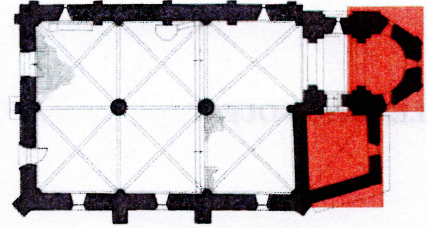

Versant Sud




Versant Est



Versant Nord

54

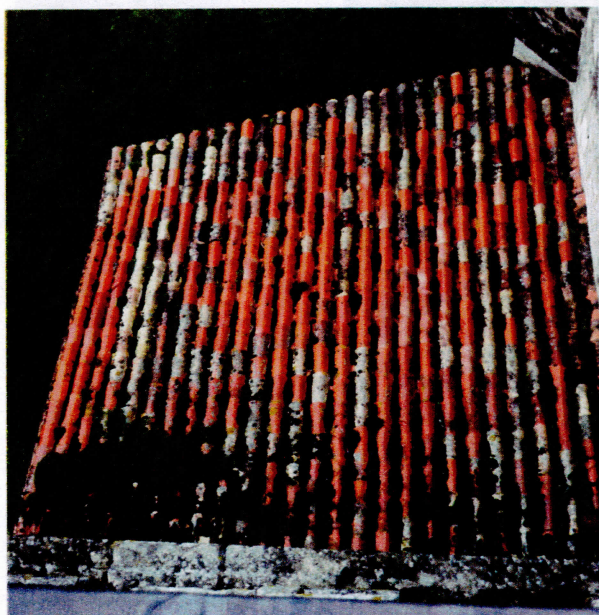


Vue de la couverture en tuiles creuses de la sacristie en 2014



Vue en 2021

ÉLÉVATION OUEST

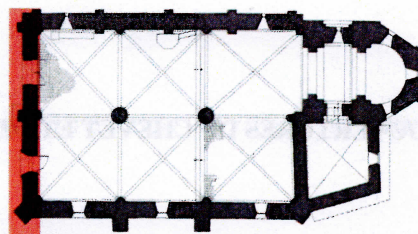

Vue générale depuis le Sud



Angle Nord : pierres épauffrées, joints manquants et végétation



Pignon : pierres épauffrées, végétation dans les joints et sur la corniche



Angle Sud du pignon, corniche et glacis dégradés avec végétation



Graffiti à droite du portail Sud

55



Base du contrefort Nord cassée



Contrefort central




Contrefort angle Sud, vue Ouest : joints manquants



Contrefort angle Sud, vue Sud, détail de la modénature


ÉLÉVATION OUEST - PORTAILS

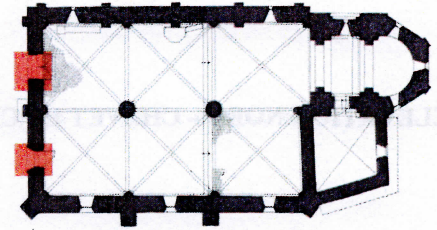

Portail Nord, nef



Détail de l'arc du portail Nord, fissure

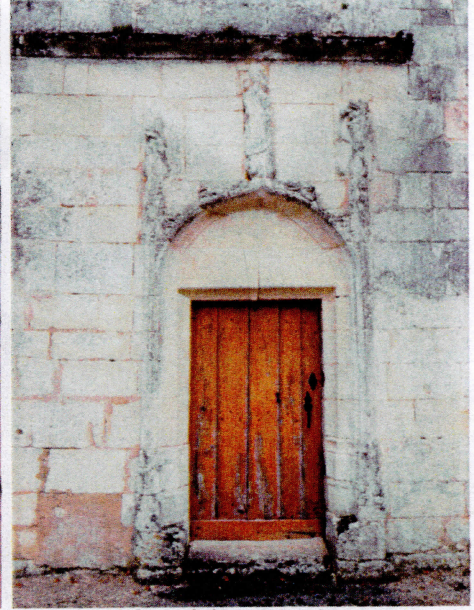

Portail Sud, bas-côté



Chapiteaux figuratifs sculptés du portail roman (Nord)



Pinacles sculptés du portail Sud illisibles (Vierge ? encadrée d'animaux)



56



Partie basse du portail Nord, pierres de la colonne et du jambage Nord dégradées et fissurées, colonne Sud refaite en 2012




Base Sud du portail Sud, pierre cassée, joints dégarnis



Claveau du portail Sud déchaussé

ÉLÉVATION NORD – CHEVET ET CLOCHER

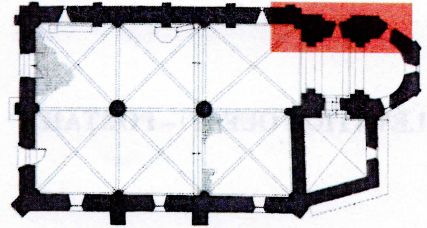

Vue générale depuis l'angle Ouest



Élévations du chevet et du clocher : enduits et joints dégradés, trous de boulins à reboucher, lichen et mousse en pied de mur liés aux eaux de pluie



Déjointement important, tuile d'égout détachée




Détail jonction chevet-clocher



Détail génoise et gouttière, fixation à pic à revoir

57


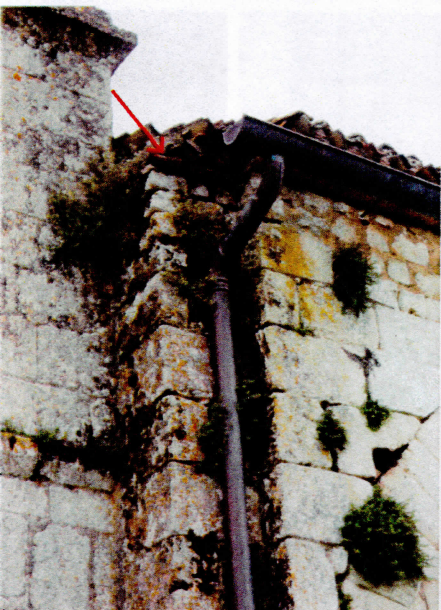


Descente d'eaux pluviales à l'angle entre le clocher et la nef : maçonnerie désorganisée avec pierre manquante, joints dégarnis et végétation abondante liées aux infiltrations en tête de maçonnerie, protection à revoir






MOBILIER

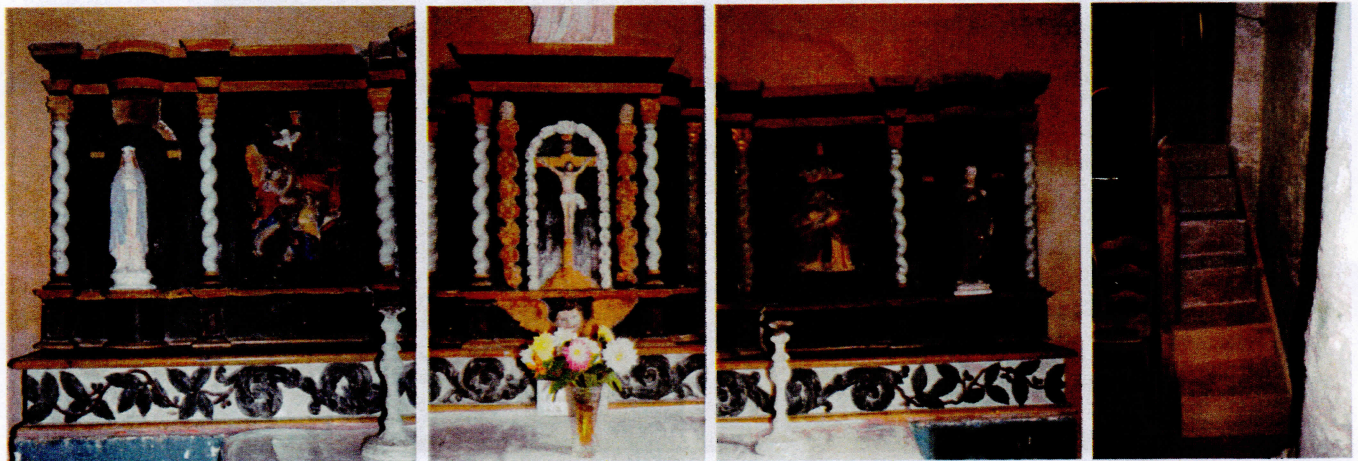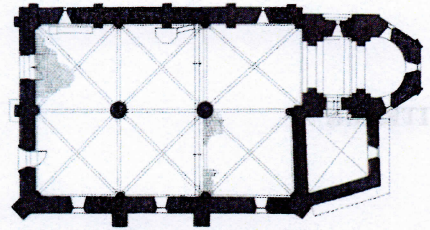

72



VITRAUX

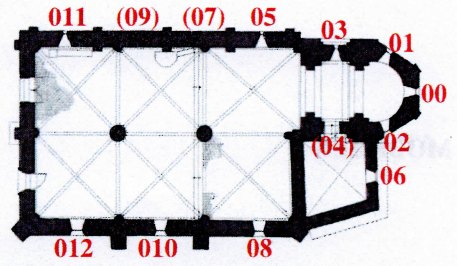

Baie 02



Baie 00



Baie 01



Baie 06



Baie 03


73



Baie 05




Baie (07)

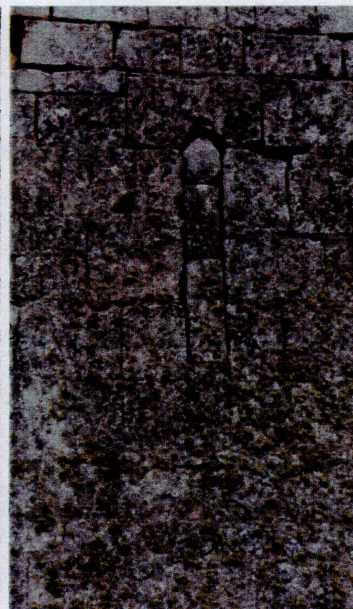

Baie (09)



Baie 011

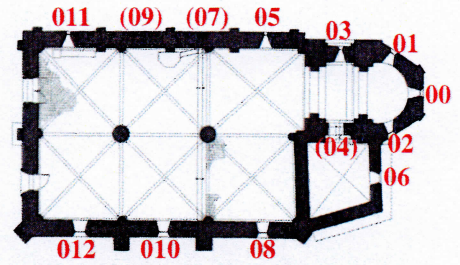


VITRAUX




Baie 01



Baie 00

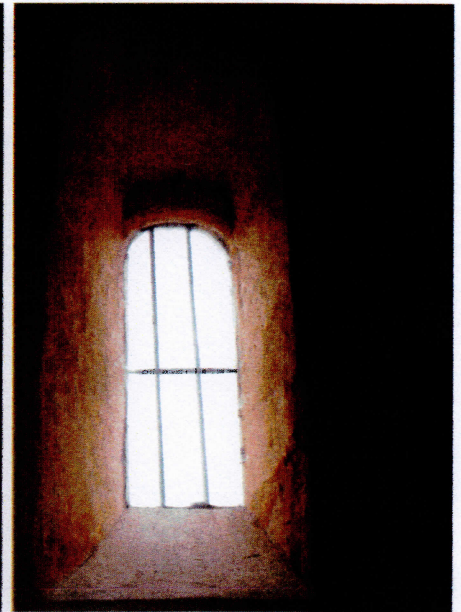

Baie 02

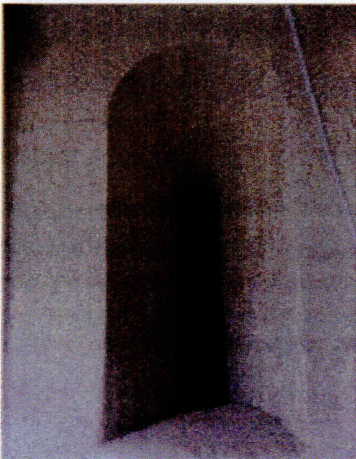

Baie (04)



Baie 012 extérieur



Baie 010 extérieur



Baie 08 extérieur

74



Baie 011




Baie 05




Baie 012





Baie 010

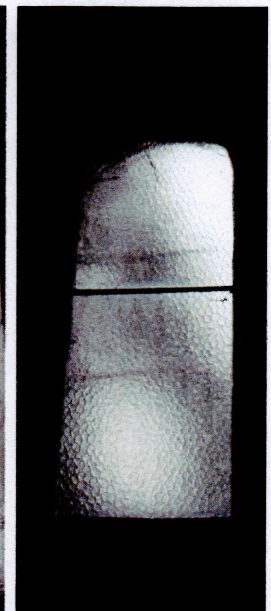

Baie 08









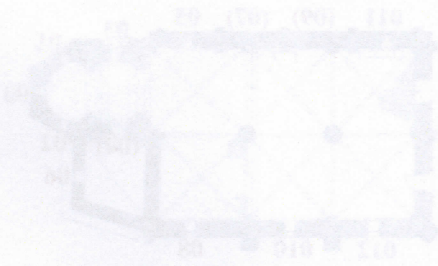


VIATRY

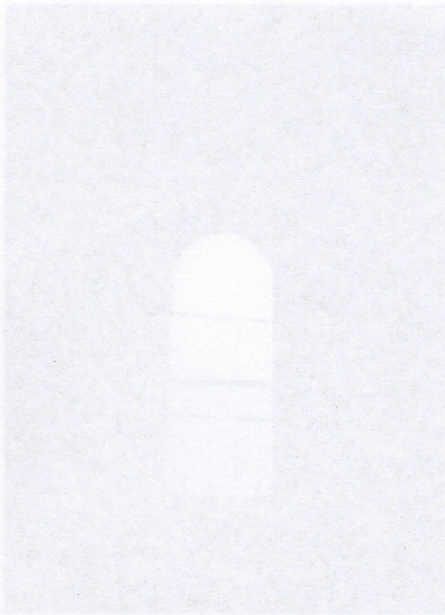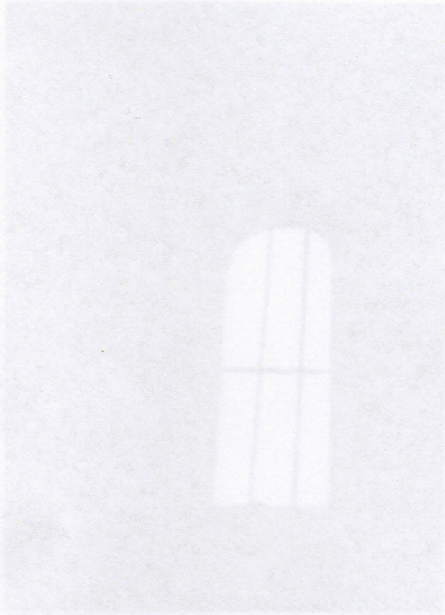

## PLANCHES GRAPHIQUES

75

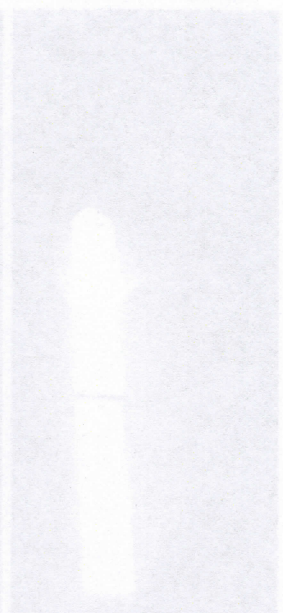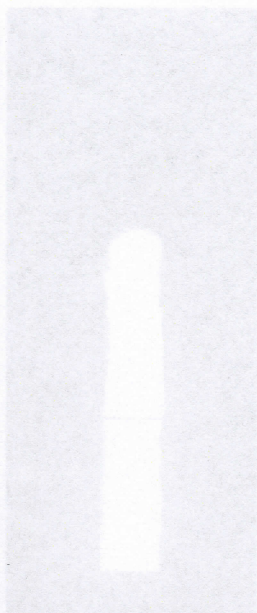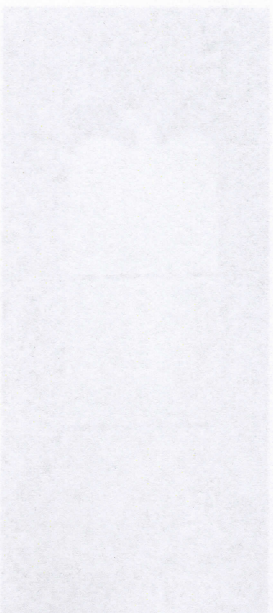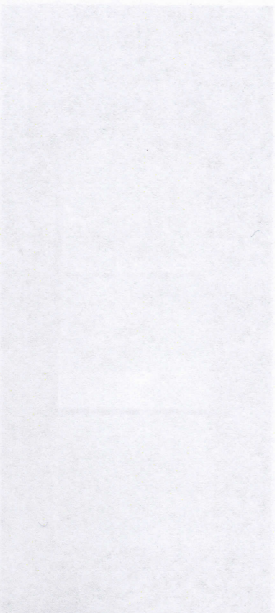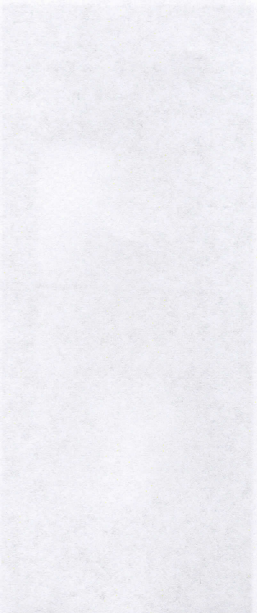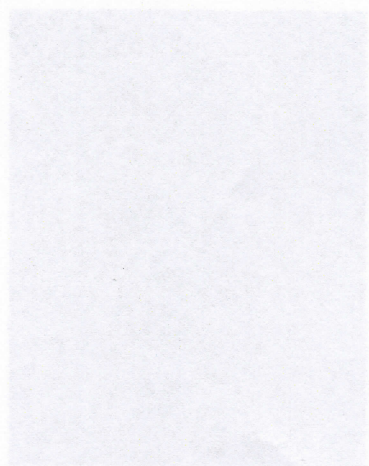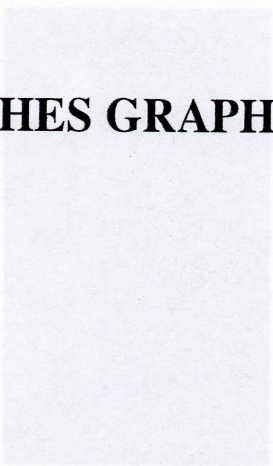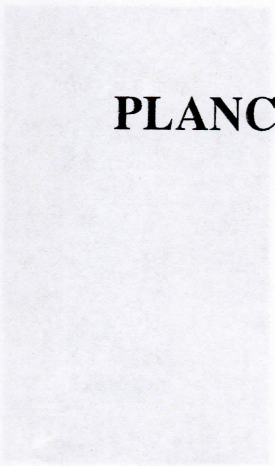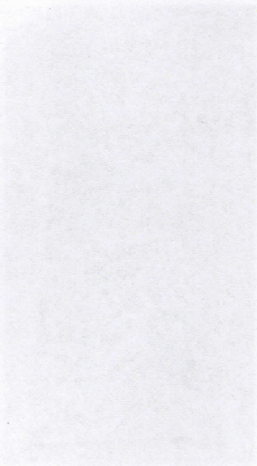

CHARENTE

**GARDES-LE-PONTAROUX**  
ÉGLISE NOTRE-DAME


NOVEMBRE 2021

Architecture Patrimoine & Paysage  
DODEMAN SARL

RESTAURATION GÉNÉRALE

PLAN DE SITUATION - ÉTAT  
EXISTANT

PARCELLES APPARTENANT À LA  
COMMUNE

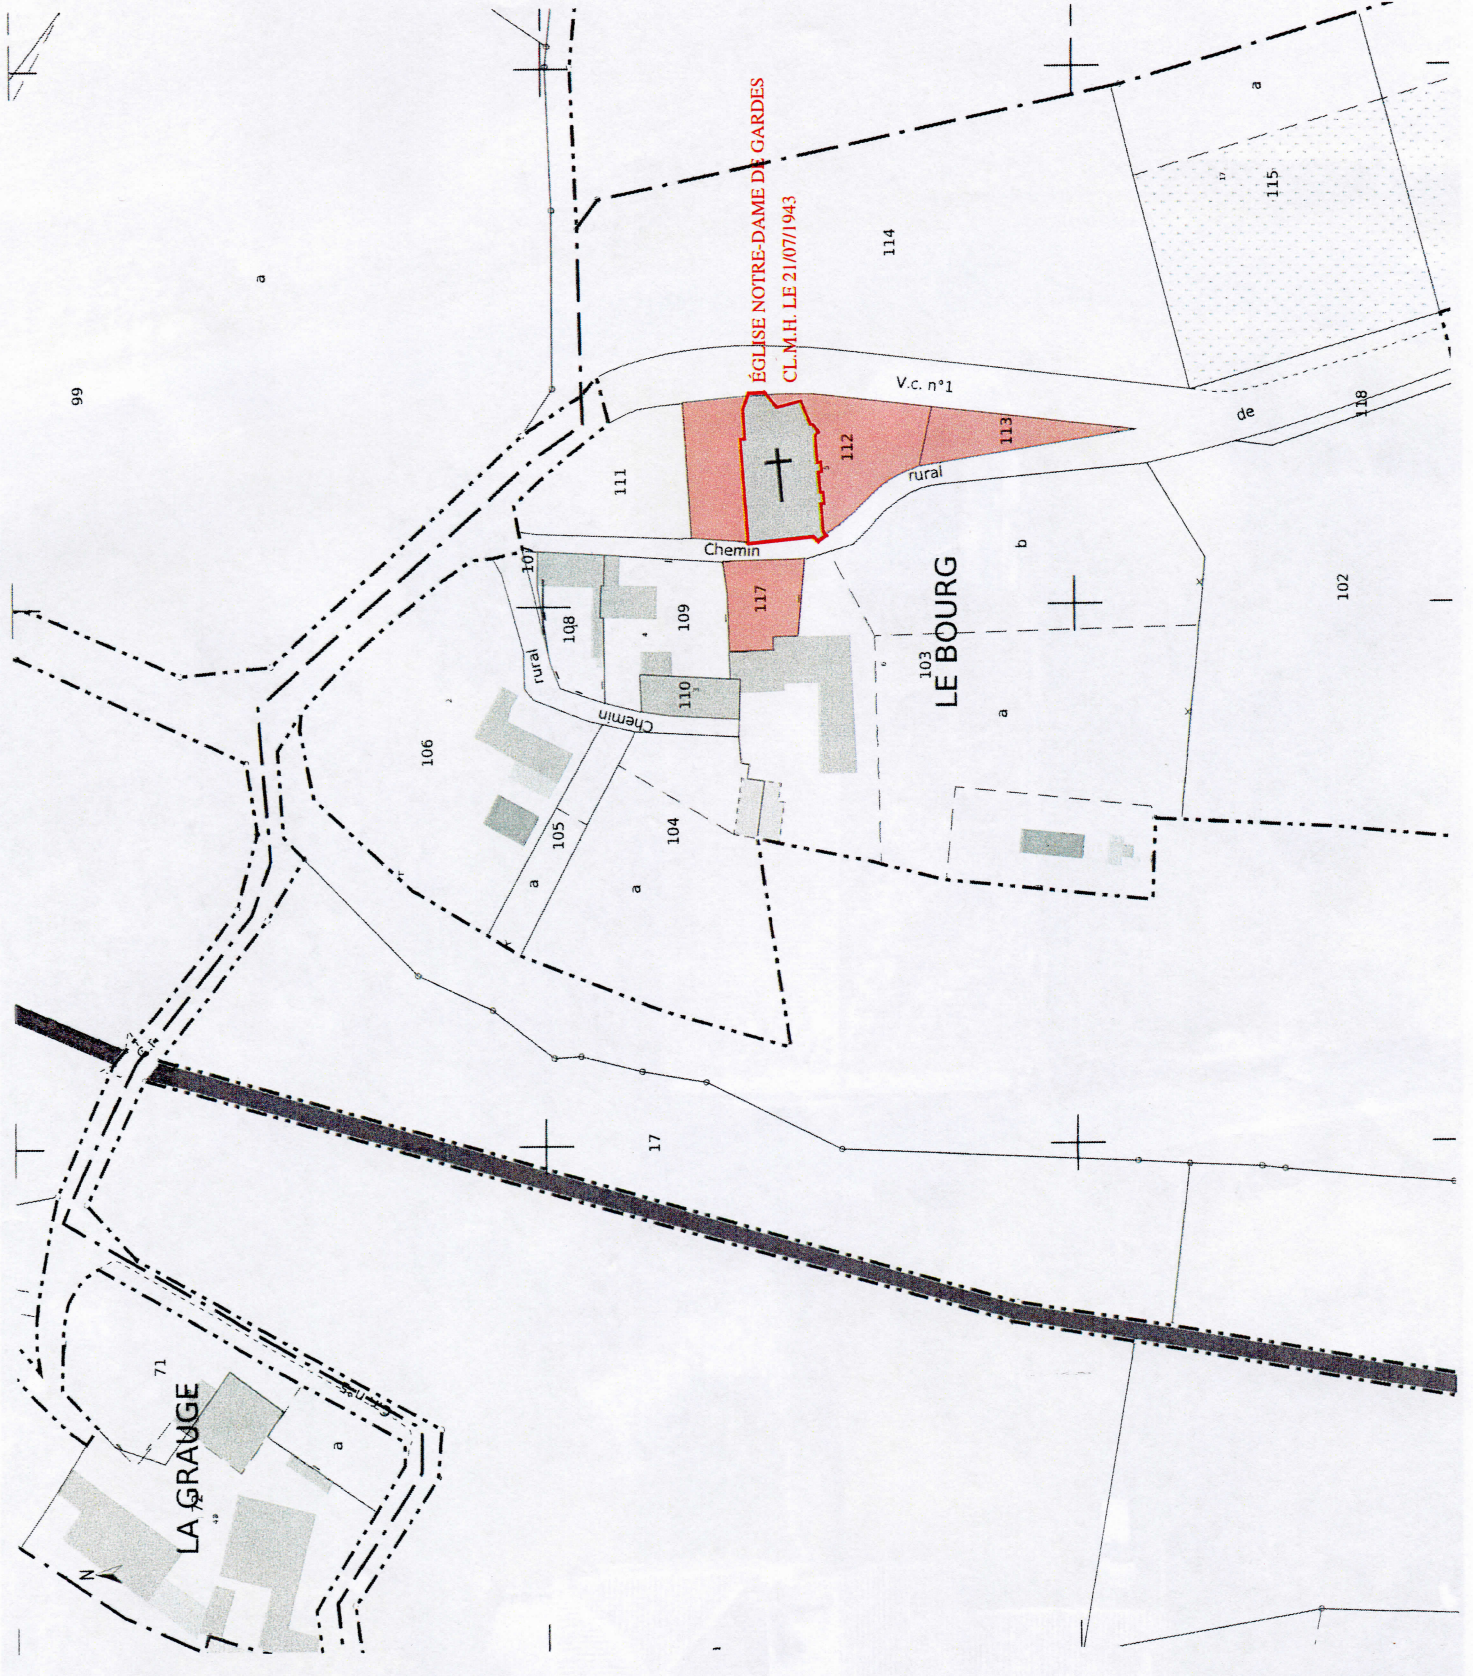

0 10 m 50 m  
cadastre.gouv.fr

**DIA 76**



0 2 m 10 m

CHARENTE

**GARDES-LE-PONTAROUX**  
ÉGLISE NOTRE-DAME

NOVEMBRE 2021

Architecture Patrimoine & Paysage  
DODEMAN SARL

RESTAURATION GÉNÉRALE

PLAN DE TOITURES - ÉTAT  
EXISTANT

couverture en tuiles creuses sur hourdis en brique  
chaînage BA en tête de mur

couverture en pierre

couverture en lauze sur forme de  
pose en béton de ciment avec  
armatures en acier TOR



couverture en tuiles creuses sur hourdis en brique  
chaînage BA en tête de mur




0 1 m 5 m



DIA 78

- I St Antoine de Padoue et l'Enfant Jésus
- II Vierge en prière
- III Christ au Sacré-Coeur
- IV St Joseph et l'Enfant Jésus
- V Tabernacle Vierge 19<sup>e</sup> siècle

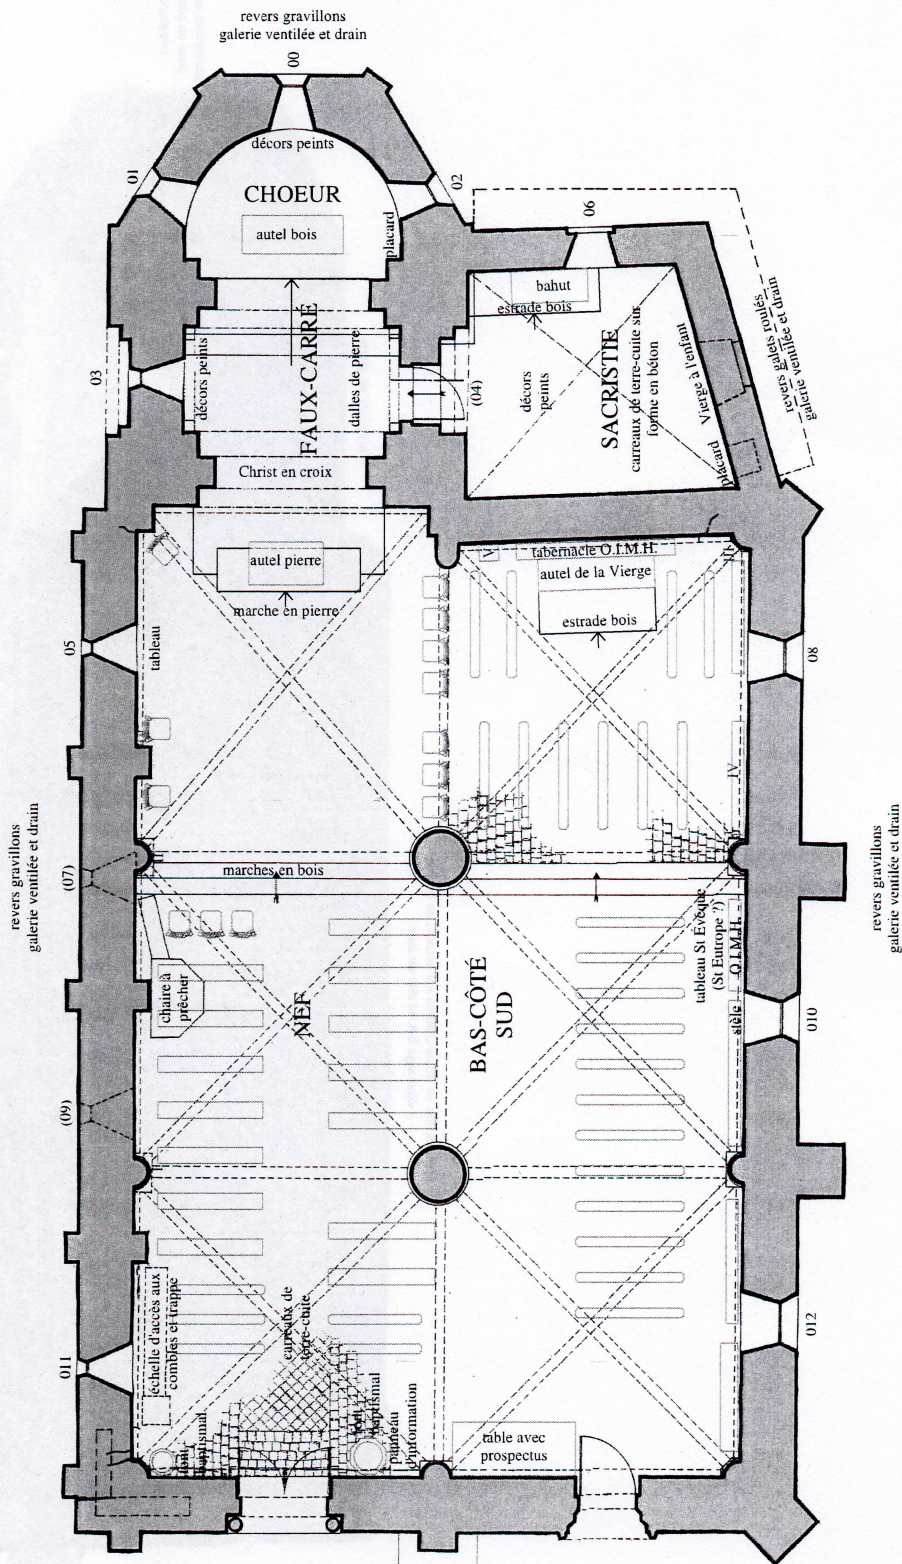

COUPE LONGITUDINALE VERS  
 LE NORD - ÉTAT EXISTANT

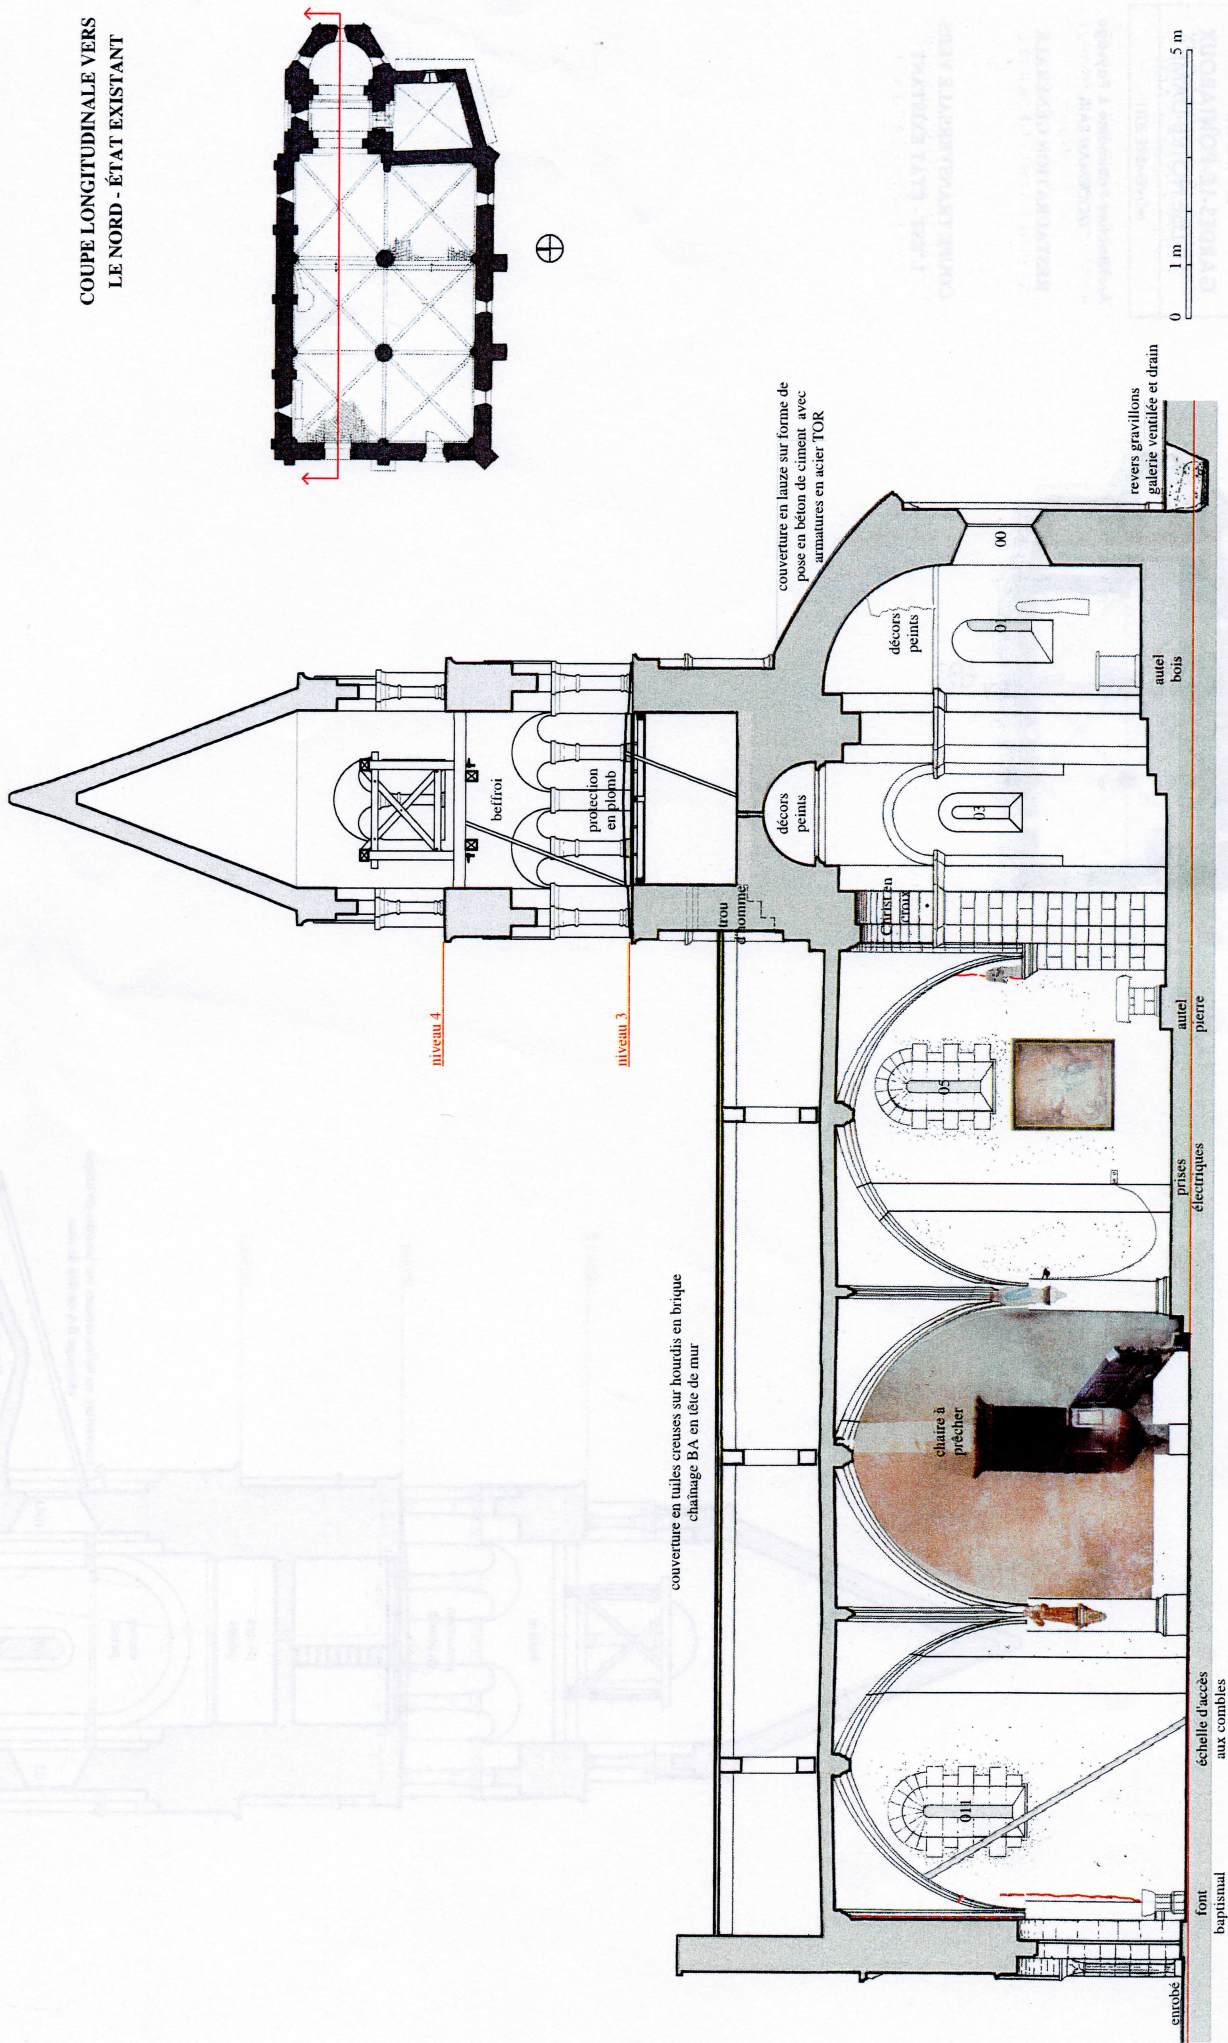

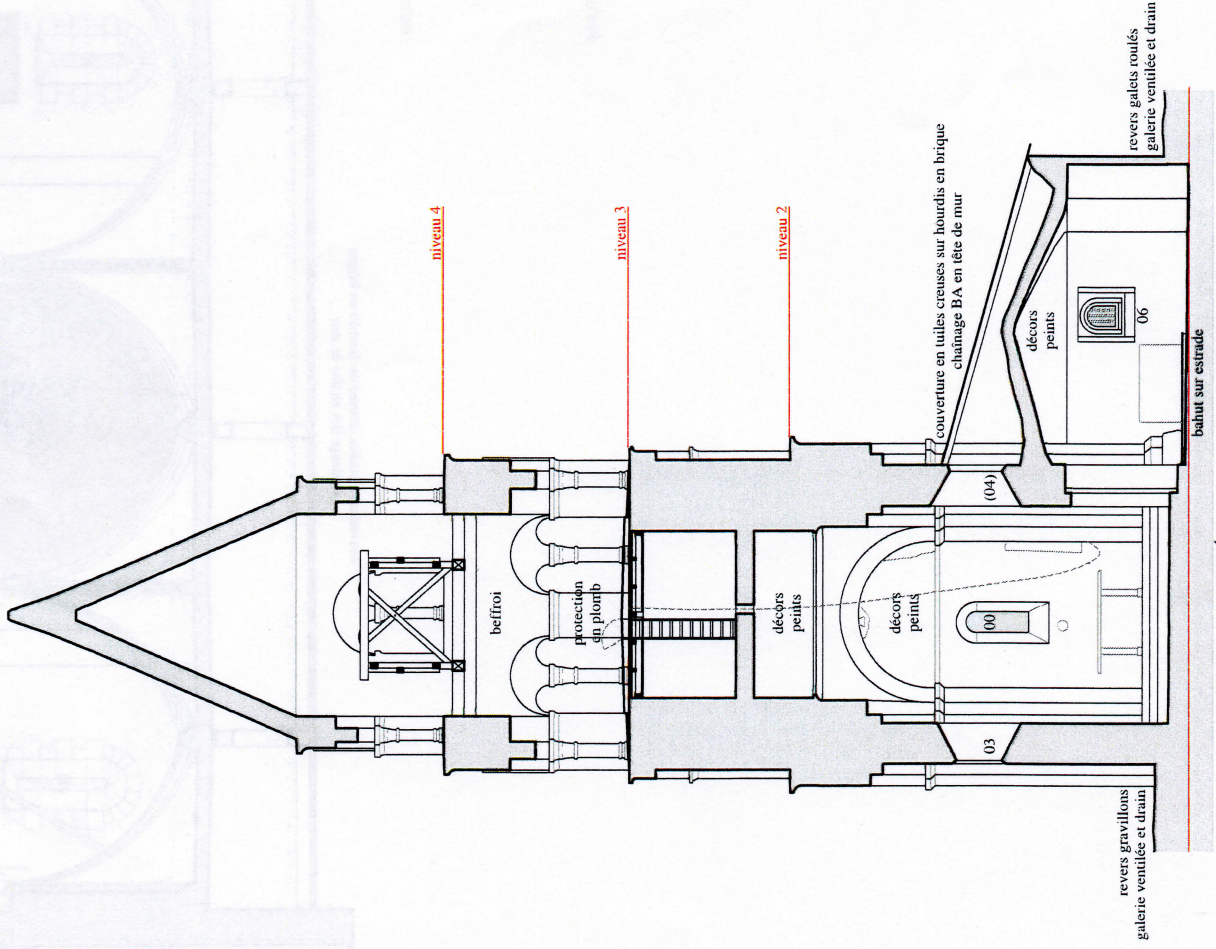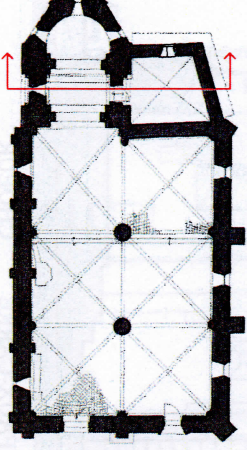

CHARENTE



**GARDES-LE-PONTAROUX**  
ÉGLISE NOTRE-DAME

NOVEMBRE 2021


Architecture Patrimoine & Paysage  
DODEMAN SARL

RESTAURATION GÉNÉRALE

ÉLEVATIONS OUEST ET EST -  
ÉTAT EXISTANT

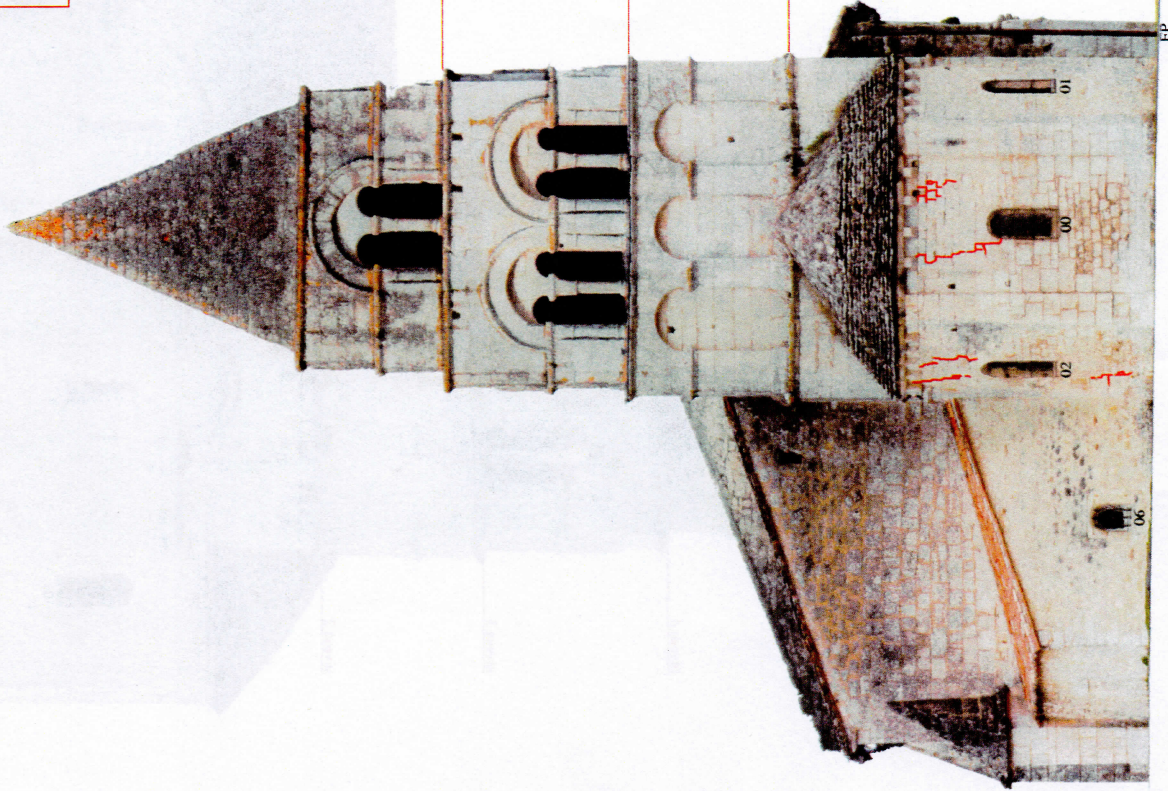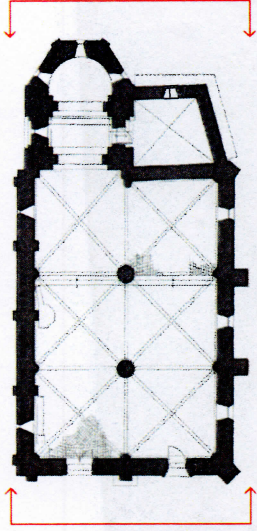

SACRISTIE



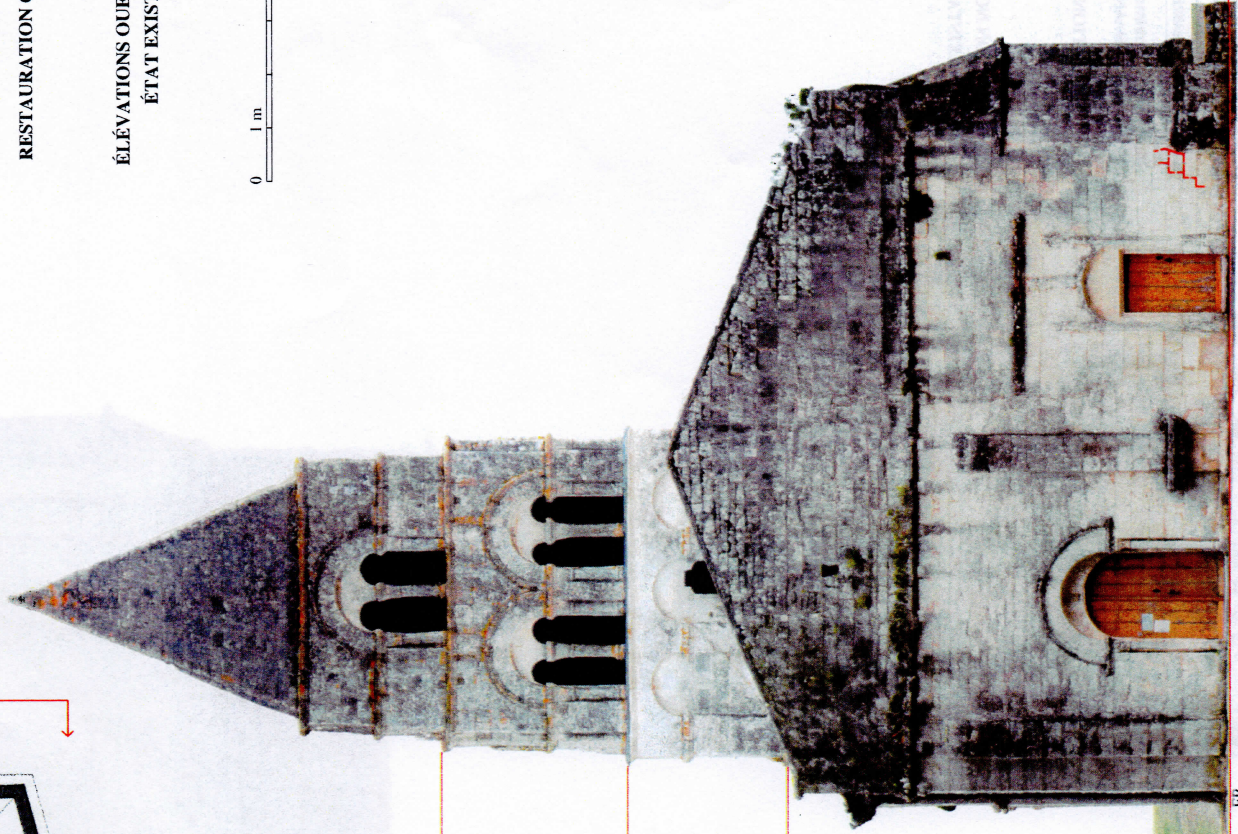


EP

niveau 4

niveau 3

niveau 2

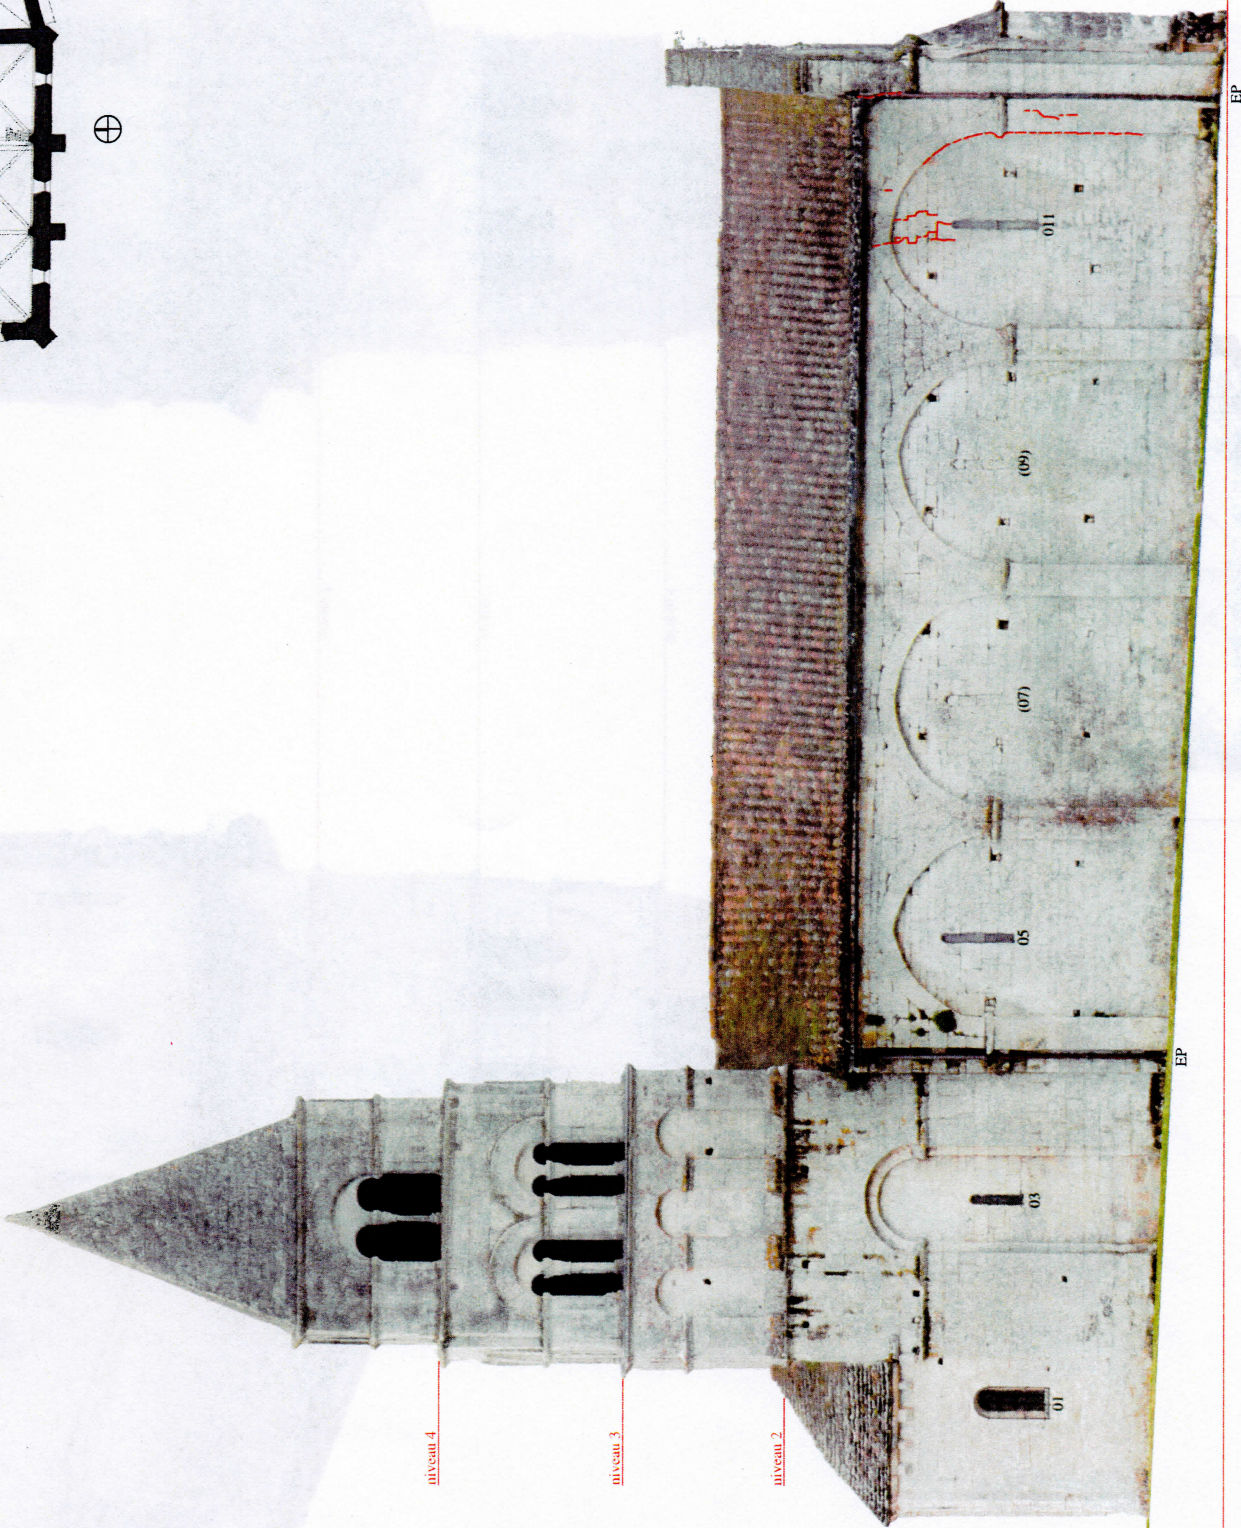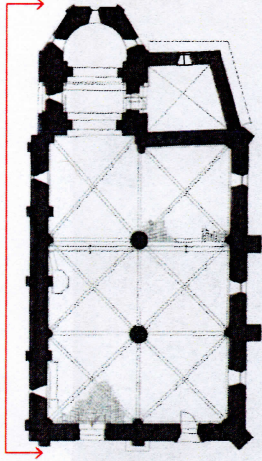



CHARENTE  
**GARDES-LE-PONTAROUX**  
ÉGLISE NOTRE-DAME

NOVEMBRE 2021

Architecture Patrimoine & Paysage  
DODEMAN SARL

RESTAURATION GÉNÉRALE

ÉLEVATION SUD - ÉTAT  
EXISTANT

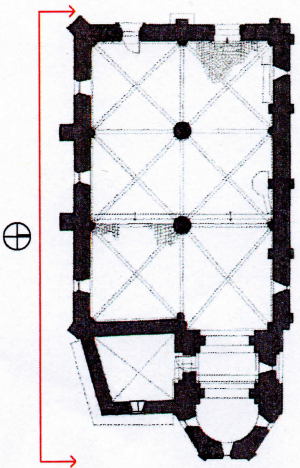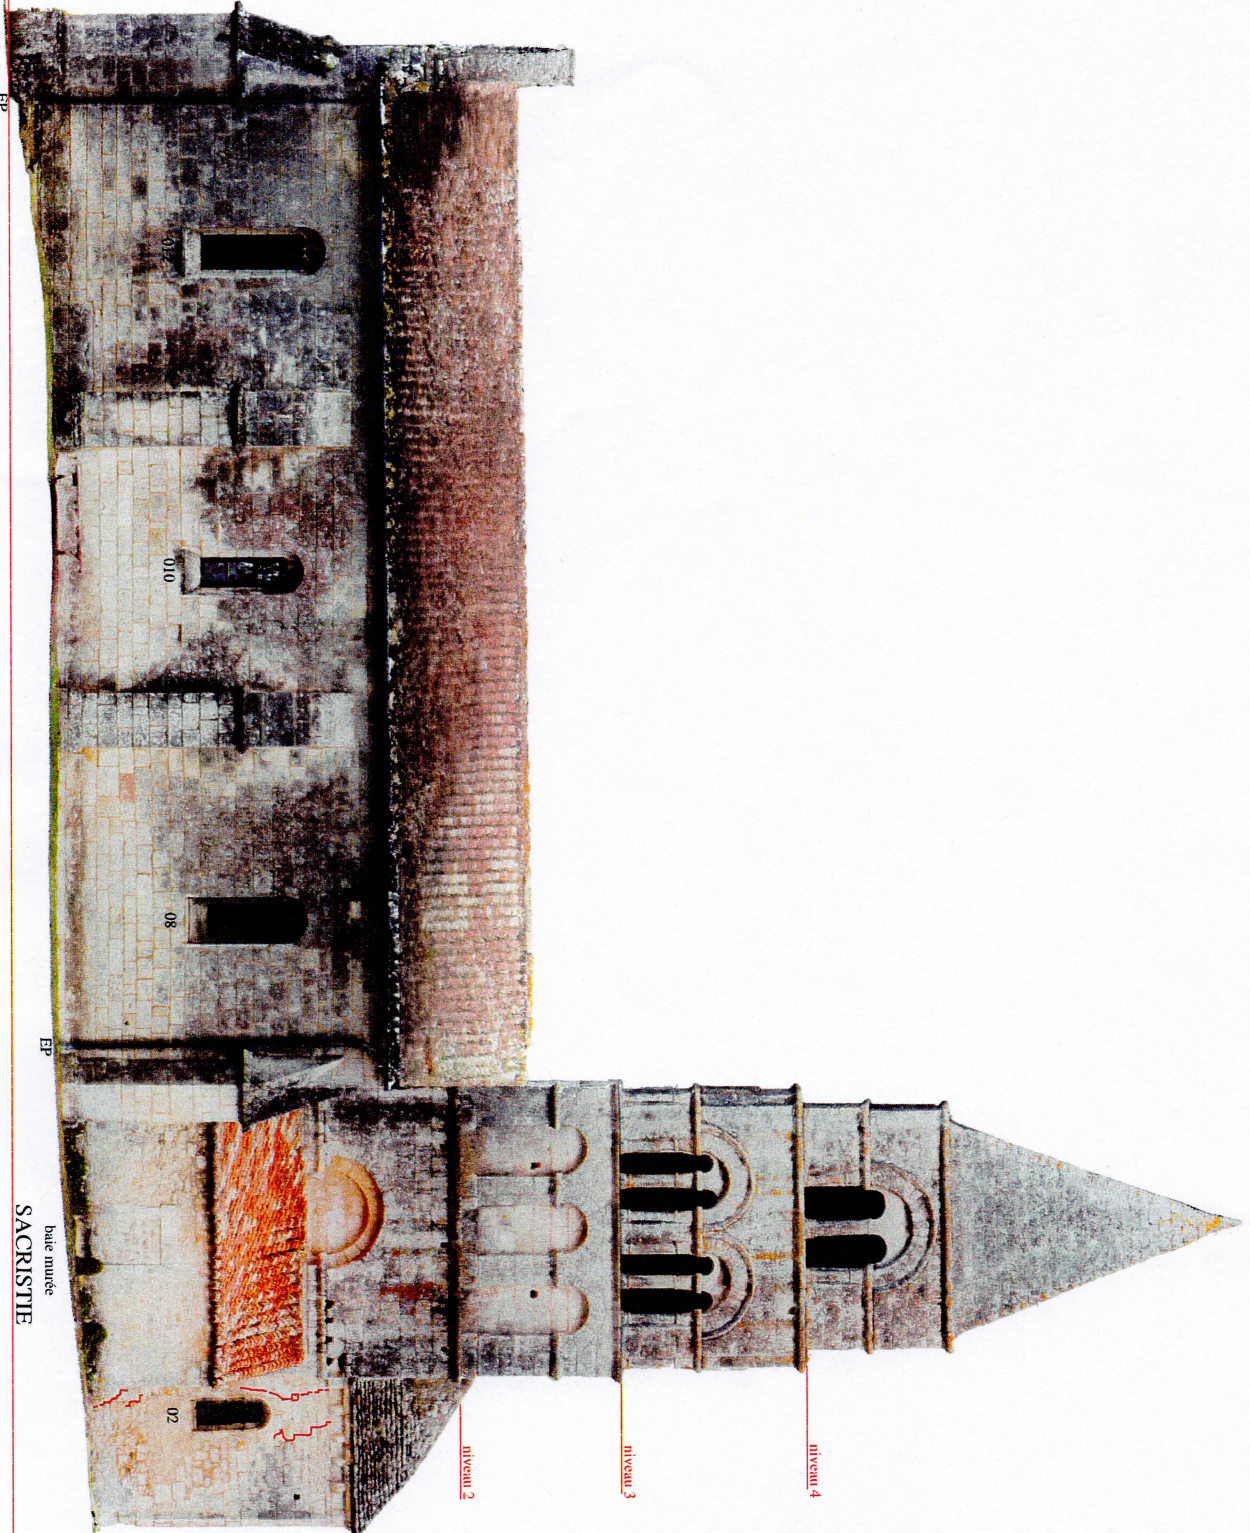

0 1 m 5 m

DIA 84